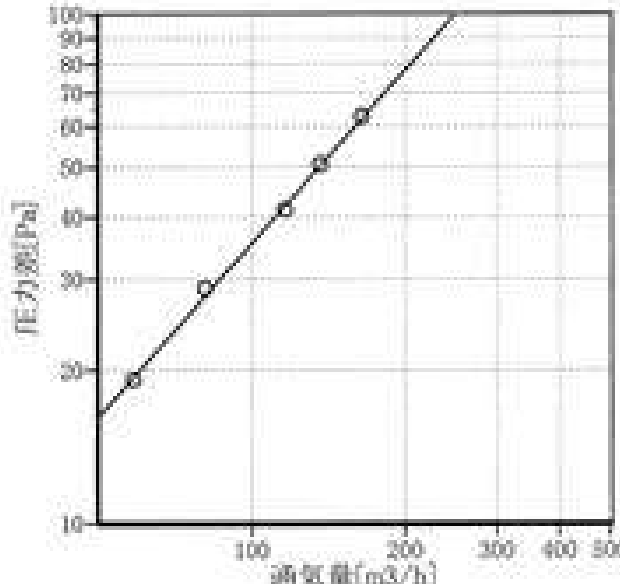


## 住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	名 称	華建築 株式会社	
	住 所	滋賀県近江八幡市小船木町721-15	
<b>測定対象建物の概要</b>			
建物の名称		新築分譲棟邸 新築工事	
所在地		滋賀県東近江市	
竣工年月日		2015/07/09	
工法及び構造		在来木造工法	
建物の規模	地階床面積	- $m^2$	
	1階床面積	67.49 $m^2$	
	2階床面積	62.93 $m^2$	
	3階床面積	- $m^2$	
	延べ床面積	130.42 $m^2$ …(A)	
開口部の仕様		窓	2重窓(引き違い・外開き・内開き)
		玄関	外開き戸
気密層の仕様			
建物概要図		別紙添付図面の通り	
通気量測定位置		添付平面図に示す	
<b>測定時の建物条件</b>			
	部位	方法	有無及び状況の確認
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック施錠だけ	有
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	無
3	郵便受け	普通に閉めた状態	無
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	無
5	基礎と床の両方を断熱している 地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	無
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	無
7	台所レンジファン	シャッター閉または目張り	無
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	有
9	FF式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	無
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を目張り	無
11	集中換気システムの給排気 ダクトの屋外側出入口	シャッター閉または目張り	無
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	無
測定対象外にした部分(空間)の名称			
測定対象外にした部分で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- $m^2$ …(B)	
吹抜け・床下・小部屋など測定対象の相当床面積		12.85 $m^2$ …(C)	
測定対象とした建物の実質延べ床面積(B)		$S = A - B + C = 143.27 \text{ } m^2$	

## 住宅の気密性能試験結果(2)

測定方法・測定装置										
測定方法	JIS A 2291 (送風機による住宅等の気密性能試験方法)による (風圧法) 気量および圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用した									
測定装置	コーナー札幌株式会社 KNS-2500C型									
測定結果										
試験日時	2015年7月9日 13時00分									
測定時の環境	天候	曇り				気圧	hPa			
	気温	・室内	27.2 ℃		風速	m/s		風速測定位置		
		・外気	27.2 ℃		風向					
測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: $\Delta P$ (Pa)	19.1	29.0	41.2	50.6	62.8					
通気量: $Q$ ( $m^3/h$ )	59	81	116	137	165					
通気特性	通気特性式 ( $Q = a \Delta P^{1/n}$ ) ・ $\Delta P=9.8Pa$ における通気量 $Q_{9.8} =$ 32.2 $m^3/h$ ・ 隙間特性値 $n =$ 1.14 ・ 透気率 $a =$ 4.3 $m^3/h$									
相当隙間面積	係数 $b = 0.627 a^{1/n} =$ 0.680 総相当隙間面積( $cm^2$ ) $\alpha A = Q_{9.8} \times b =$ 22 相当隙間面積( $cm^2/m^2$ ) $C = \alpha A / S =$ 0.2									
										
測定機関及び測定者										
測定機関	株式会社 マーベックス									
測定者	福西 健一									